

## HƯỚNG DẪN CÁCH KHẮC PHỤC LỖI E38: NOT CALIBRATED OR WRONG CABLE

### 1. Lỗi hiển thị:



### 2. Nguyên nhân lỗi:

Recloser E Series không còn Scem Card bên trong ACR. Việc chỉnh định sẽ được lưu trực tiếp trong bộ CAPE. Do đó, đối với dòng Recloser E Series, ACR và CAPE bắt buộc phải đi chung từng cặp với nhau.

Trường hợp mix giữa ACR Recloser E Series với tủ điều khiển U hoặc N Series sẽ gây nên lỗi trên.

### 3. Cách khắc phục:

+ Chỉnh định lại file calibration dựa trên số SN trên ACR Recloser E Series.

### 4. Các bước thực hiện:

+ B1: Kiểm tra số SN trên ACR Recloser E Series:



+ B2: Download file chỉnh định .cal theo hướng dẫn link bên dưới:

<https://schneider-electric.box.com/s/owpt07ype6fab73oze4wr7huiimc3jag>

+ B3: Update file calibration.

Chú ý: Cần phải có áp ít nhất 3kV cấp vào ACR mới thực hiện calib được.

+ B4: Sau khi update xong kiểm tra xem còn báo lỗi hay không.