


EOCR-3DE/FDE/3EZ/FEZ/3E420/FE420/PMZ/PFZ 전류 조정 방법

■ 구 조

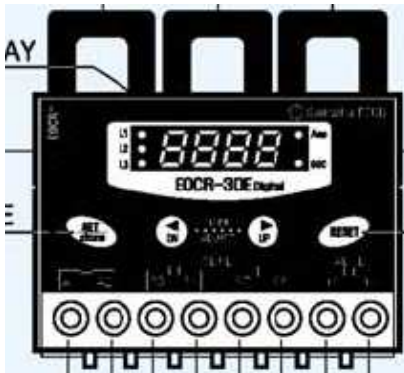

EOCR-3DE



EOCRFDE

전압 조정 방법

준비 사항 : AC 전류 측정 장비

1		Set/store버튼을 먼저 누르고 Reset버튼을 동시에 누른다.
2		Reset버튼을 떼다. Set/store버튼을 나중에 떼다.
3		Set/store버튼을 떼다
4		Up/Down Mode Switch를 눌러 R상에 고정 한다. →R상을 고정 되었을 경우 표시창 좌측에 L1 LDE가 점등됨
5		Set/store버튼을 누르면 캘리브레이션(전류조정) 모드로 들어 간다.
6		R상 전류를 맞춘다. UP 버튼을 누르면 값이 올라감 DN 버튼을 누르면 값이 내려감
7		Set/store버튼을 눌러 값을 기억 시킨다.
8		Up/Down Mode Switch를 눌러 S상에 고정 한다. →S상을 고정 되었을 경우 표시창 좌측에 L2 LDE가 점등됨
9		Set/store버튼을 누르면 캘리브레이션(전류조정) 모드로 들어 간다.
10		S상 전류를 맞춘다. UP 버튼을 누르면 값이 올라감 DN 버튼을 누르면 값이 내려감
11		Set/store버튼을 눌러 값을 기억 시킨다.
12		Up/Down Mode Switch를 눌러 T상에 고정 한다. →T상을 고정 되었을 경우 표시창 좌측에 L3 LDE가 점등됨
13		Set/store버튼을 누르면 캘리브레이션(전류조정) 모드로 들어 간다.
14		T상 전류를 맞춘다. UP 버튼을 누르면 값이 올라감 DN 버튼을 누르면 값이 내려감
15		Set/store버튼을 누르면 캘리브레이션(전류조정) 모드로 들어 간다.
16		RESET 버튼을 누른 다음 전압이 맞는지 확인한다.

CT 조합형일 경우 CT 2차측 전류가 표시됨

예) 100:5 CT 조합형 일 경우 아래와 같음

CT 1차측 전류가 80A 일 경우 EOCR에는 4A라고 표시됨